

СЕТЬ ПРИБОРОВ

Версия 1.7.12.0

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

НППМ 435.001.РСП

Научно-производственное предприятие "Метра" г. Обнинск 2010

Аннотация

Данное руководство предназначается для системного программиста, обеспечивающего на предприятии настройку и надежную эксплуатацию поставляемого программного обеспечения.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	2
1 Общие сведения о программе	5
1.1 Назначение	5
1.2 Функциональные возможности	5
1.3 Подключение приборов	6
1.4 Защита от нелегального копирования	6
1.5 Технические и программные средства 1.5.1 Минимальная конфигурация компьютера для работы программы	6 6
1.6 Комплектность	6
2 Настройка программы	7
2.1 Настройка приборов и параметров программы	7
2.2 Работа под управлением сервера терминалов 2.2.1 Установка и настройка программы под Windows 2003-2008 Server 2.2.2 Настройка терминальной сессии	9 9 9
2.3 Протоколирование работы драйвера 1	1
 2.4 Программный интерфейс	2 2 7 23
3 Проверка программы3	5
Приложение А. Примеры использования программы	6
A.1 Пример использования сервера автоматизации "DevNet.Drv" на языке программирования Delphi	т 36
A.2 Пример использования сервера автоматизации "DevNet.Drv" на языке программирования Visual Basic (VBA)	т 36
A.3 Пример использования сервера автоматизации "DevNet.Drv" на языке программирования "1С: Предприятие"	1 37
Приложение Б. Значения используемых констант	8

1 Общие сведения о программе

1.1 Назначение

Программа "Сеть приборов" позволяет следить за работой и управлять следующими приборами:

Модель прибора	Мин. версия прибора	Обозначение в тексте
M06A, M06B	3.1	M06A
M0600-A	3.7	M06A
М0601-А, М0601-Б	4.3	M0601
М06Д	3.11	М06Д
М0600-Д1	3.71	М06Д
М0600-Д4	3.91	М06Д
М0600-Д6	4.11	М06Д6
МО6КС	3.52	МО6К
М0600-К1	3.72	МО6К
М0600-К4	3.92	МО6К
М0600-К6	4.02	МО6К
М1600-Н	1.44	M1600
M1600-H2	1.4.5	M1600
МТ601Ц	2.1	M1900
M06AT	2.2	M1900
M1900, M1901	2.4.2	M1900
M2606	1.0	M2606

Программа также позволяет транслировать показания приборов на цифровые дублирующие табло (М1900). Контроль и управление приборами возможно как непосредственно с компьютера, на котором запущена программа, так и через локальную сеть.

1.2 Функциональные возможности

Функциональные возможности программы:

- управление весами/дозаторами в режиме дистанционной клавиатуры;
- выдача управляющих сигналов через последовательный порт компьютера;
- имитация и визуальный контроль процесса дозирования и взвешивания;
- изменение значений уставок в дозаторах, выдача команд "ВКЛ", "ВЫКЛ", "СТАРТ", "СТОП", "ТАРА";
- передача измеренных значений веса на цифровое табло, в буфер обмена и через локальную сеть;
- встраивание в АСУ заказчика в качестве драйвера с помощью технологий **MailSlot** (почтовый ящик), **FileMapping** (межзадачный буфер обмена) и **OLE Automation** (сервер OLE автоматизации).

1.3 Подключение приборов

Один весовой (МО6А, МО6О1) прибор, дозирующий (МО6Д, МО6Д6, МО6К) прибор или контроллер (М1600, М2606) подключается к последовательному порту компьютера через интерфейсный конвертор RS232/RS485; к другому последовательному порту можно подключить цифровое дублирующее табло (М1900) и/или внешние управляющие (например, процессом дозирования) устройства заказчика. При необходимости работы с несколькими приборами они соединяются в сеть RS-485 непосредственно или через интерфейсные конверторы RS232/RS485 INCON-S (только для приборов, не имеющих интерфейса RS485) и подключаются к последовательному порту компьютера через интерфейсный конвертор INCON-M, INCON-MT, M2107. Сеть RS-485 может быть выполнена 4-х проводным экранированным кабелем типа USB, FTP (с заземлением в одной точке около компьютера) или UTP. Полученная таким образом сеть RS-485 является надежным техническим решением для обеспечения связи приборов с компьютером в промышленных условиях. Схема подключения приборов и топология сети RS485 описана в документации приборов.

1.4 Защита от нелегального копирования

Программа защищена от нелегального копирования электронным ключом, который подключается к параллельному порту компьютера и является неотъемлемой частью программы. В ключе записано кол-во приборов (N), с которыми программа может работать. Утрата ключа равнозначна утрате самой программы. Если электронный ключ не подключен или по каким-либо причинам не обнаружен программой, то она переходит в демонстрационный режим работы. В демонстрационном режиме программа работает только с одним прибором (N=1); уникальный номер подключенного к порту прибора может быть любым; в диалоге Список приборов необходимо отметить прибор №1.

1.5 Технические и программные средства

Программа разработана для эксплуатации в операционной системе Microsoft Windows 95 OSR 2 / 98 SE / ME / NT 4.0 / 2000 / XP.

1.5.1 Минимальная конфигурация компьютера для работы программы

- процессор Pentium-100;
- оперативная память 32Mb;
- свободное дисковое пространство 10Mb;
- дисковод 1.44Mb или CD-ROM;
- два СОМ порта (без режима "локального эха");
- SVGA видео-плата с разрешением 800х600, 256 цветов;
- 15" SVGA монитор;
- клавиатура; мышь.

1.6 Комплектность

Диск с программой «Сеть приборов»	1 шт.
Руководство системного программиста НППМ.435.001.РСП	1 экз.
Электронный ключ (не входит в бесплатную версию программы DevCom,	1 шт.
распространяемую в составе приборов)	

2 Настройка программы

2.1 Настройка приборов и параметров программы

Перед подключением приборов к компьютеру в них необходимо установить следующие программные параметры:

- для приборов М06А, М0601, М06Д, М06Д6, М06К:

Pu6. = 6 (работа по протоколу RS-485),

Pu7. = N (N - уникальный номер прибора в сети RS-485, от 1 до 31),

PE0. = 0 (скорость обмена 9600 бод) (для прибора М0601 версии 4.7 и выше установить PE0. = 3).

- для приборов М1600:
 - Pu4. = 6 (работа по протоколу RS-485),
- Pu5. = N (N уникальный номер прибора в сети RS-485, от 1 до 31),

РЕО. = 0 (скорость обмена 9600 бод).

- для приборов М1900:
 - Pu0. = N (N уникальный номер прибора в сети RS-485, от 1 до 31),
 - Pu1. = 1 (работа по протоколу RS-485),
 - Pu2. = 3 (скорость обмена 9600 бод).

Используемый для связи последовательный порт компьютера не должен работать в режиме "локального эха". Все подключаемые к порту приборы должны иметь одинаковую скорость обмена и уникальные номера от 1 до N, где N – кол-во приборов, с которыми программа может работать.

В программе в диалоге **Список приборов** необходимо отметить номера подключенных к сети RS-485 приборов (М06А, М0601, М06Д, М06Д6, М06К, М1600) и выбрать номера дублирующих табло (М1900), подсоединяемых к приборам. Если дублирующие табло подключаются к дополнительному СОМ порту, то их номера должны совпадать с номерами приборов, к которым они подсоединяются. При этом допускается подсоединение нескольких табло с одинаковым номером к одному прибору.

	Еписок приборо	в			<u>? ×</u>
	№ прибора	№ табло	Название прибора		<u>З</u> акрыть
\checkmark	1	2	Прибор №1		
	2	Нет	Прибор №2		<u>В</u> ыбрать все
\checkmark	3	4	Прибор №3		
	4	Нет	Прибор №4		<u>О</u> тменить все
	5	Нет	Прибор №5		
	6	Нет	Прибор №6		<u>С</u> правка
	7	Нет	Прибор №7		
	8	Нет	Прибор №8		
	9	Нет	Прибор №9		
	10	Нет	Прибор №10		
	11	Нет	Прибор №11		
	12	Нет	Прибор №12		
	13	Нет	Прибор №13		
	14	Нет	Прибор №14		
	15	Нет	Прибор №15		
	16	Нет	Прибор №16	_	

В диалоге Свойства СОМ порта необходимо задать название порта, к которому подключены приборы, и соответствующую скорость обмена.

Свойства СОМ порта ? 🗙	Свойства СОМ порта 🔋 🗙
Порт Сигналы	Порт Сигналы
Параметры порта Название Скорость Сот2 9600 бод СССС Автопараметры Включить авто- <u>о</u> ткрытие порта	Назв. Нет Скор. 9600 бод С DTR Нач. состояние 0 1 Сигнал начало погрузки, с 1,0 1 Сигнал конец погрузки, с 3,0 1 RTS Нач. состояние 0 1 Сигнал конец погрузки, с 1,0 1 Сигнал конец погрузки конец погружки конец погру
Включить авто- <u>п</u> оиск приборов <u>З</u> адерка между пакетами 0,016с • Усиленный контроль пакетов (CRC8) Отмена <u>С</u> правка	Первый предупред. сигнал, с 1.0 24 Второй предупред. сигнал, с 3.0 24 Вывод на табло О Брутто О ЧекТВ О МОБ О РС ОК Отмена <u>С</u> правка

По умолчанию программа настроена на подключение одного прибора с сетевым номером 1 к последовательному порту СОМ1 на скорости 9600 бод.

2.2 Работа под управлением сервера терминалов.

2.2.1 Установка и настройка программы под Windows 2003-2008 Server.

Установку программы рекомендуется выполнять локально, т.е. непосредственно на сервере, т.к. при удаленной установке может не хватить прав, необходимых для регистрации программы как СОМ-сервера. После установки:

- 1) Установить электронный ключ (если имеется).
- После установки ключа может появиться сообщение, что найдено новое оборудование и необходимо установить драйвера. Выполните установку требуемых драйверов.
- 3) Пользователю, который будет работать с программой, необходимо добавить **разрешение на запись** в папку, где установлена программа.

2.2.2 Настройка терминальной сессии

При работе программы под управлением сервера терминалов (например Windows 2003 Server, Windows 2008 Server и т.п.) возможны два варианта подключения приборов:

- 1) Приборы подключаются к локальному СОМ-порту самого сервера.
- 2) Приборы подключаются к СОМ-порту терминального клиента.

В зависимости от варианта подключения приборов при запуске терминальной сессии необходимо соответствующим образом настроить параметры подключения. Например, если в качестве терминального клиента используется программа "Удаленный рабочий стол" (Remote Desktop), входящая в состав операционных систем Windows, то настройка подключения выполняется так:

- 1) Из меню кнопки «Пуск» выберите «Все программы\Стандартные\Подключение к удаленному рабочему столу». Будет запущен терминальный клиент.
- 2) В появившемся окне нажмите кнопку "Параметры"

Ѣ Подключение к удаленному рабочему столу 💦 🔲 🔀
Дистанционное управление рабочим столом Подключение
<u>К</u> омпьютер: win2008; •••••••••••••••••••••••••••••••••••
При подключении необходимо будет указать учетные данные.
Подключить Отмена <u>С</u> правка Параметры>>

3)

Подклю	чение к удаленному рабочему столу 📮 🗖 Дистанционное управление рабочим столом Подключение
Общие Эн <u>З</u> вук на ул	кран Локальные ресурсы Программы Дополнителы 🗲 цаленном компьютере
	Не воспроизводить
- <u>К</u> лавиатуј	ра Использовать сочетания клавиш Windows (например ALT+TAB) Только в полноэкранном режиме
Локальны	ие устройства и ресурсы Выберите устройства и ресурсы, которые вы хотите использовать во время удаленного сеанса. Гринтеры Годробнее
6	одкаючить Птмена Справка Параметры (/

- 4) В разделе "Локальные устройства и ресурсы" нажмите кнопку "Подробнее".
- 5) В открывшемся окне:
 - выключите флаг "Последовательные порты", если приборы подключены к локальному СОМ-порту самого сервера (вариант подключения 1).
 - включите флаг "Последовательные порты", если приборы подключены к СОМ-порту терминального клиента (вариант подключения 2).

🔁 Подключение к удаленному рабочему столу	×
Фистанционное управление рабочим столом Подключение	1
Локальные устройства и ресурсы	-
Выберите устройства и ресурсы этого компьютера, которые вы хотите использовать во время удаленного сеанса.	
Смарт-карты	
✓ Последовательные порты	
 	
Какие самонастраиваемые устройства можно использовать во время удаленного сеанса?	-
ОК Отмена	

2.3 Протоколирование работы драйвера

Программа драйвера может протоколировать свою работу. Получаемые протоколы могут помочь разработчикам выяснить причину некорректной работы программы и/или прибора. По умолчанию протоколирование выключено. Для того чтобы включить протоколирование надо выбрать пункт меню «Настройка» («Параметры». В открывшемся окне диалога перейти на страницу «Протоколы» и отметить:

- флаг «Протоколировать текущие показания прибора», если необходимо получить историю показаний прибора за все время работы программы, пока включен этот флаг.

- флаг «Вести протокол обмена с прибором», если необходимо получить протокол обмена программы и прибора по СОМ порту.

В поле «Максимальный размер протоколов в процентах от свободного места на диске» необходимо задать максимальный размер протокола. Например, если на данный момент размер свободного места на диске, где установлена программа, равен 20 Гб, а размер протокола задан равным 10%, то суммарный объем протоколов не может быть больше 20/100*10 = 2 Гб. Как только размер протоколов превысит это значение, программа автоматически удалит наиболее старые протоколы.

Если необходимо переслать накопленные за определенный промежуток времени протоколы в НПП «Метра», то для формирования файла с архивом протоколов можно воспользоваться программой «**Подготовка протоколов для НПП 'Метра'**» (LogPrepare.exe), поставляемой совместно с драйвером «DevNet».

2.4 Программный интерфейс

2.4.1 Данные, передаваемые в межзадачный буфер и/или на почтовый ящик "DevNet"

Значения используемых констант указаны в Приложении Б.

Структура данных TPlatformRec:

```
TDeviceRec = record
                                          // номер прибора
        NumDev : Byte;
        TypeDev : Byte;
       VersionDev : Byte;
Variable1 : Double;
                                          // тип прибора (см. ниже)
                                          // версия прибора (см. ниже)
                                          // вес брутто платформы (МО6А, МО6Д, МО6Д6),
                                          // счетчик-интегратор (МО6К),
                                          // измеренная производительность (М1600)
        Variable2 : Double;
                                          // вес «пустой» платформы,
                                          // «рабочий» ноль (МО6А, МО6Д, МО6Д6),
                                          // мгновенная производительность или
                                          // мгновенная лин. плотность (МОбК),
                                          // заданная производительность (M1600)
        PntPos: Byte;// число знаков после запятойErrState: Byte;// код ошибки (см. ниже)Flags0: Byte;// бит-флаги состояния платформы (см. ниже)Flags1: Byte;// бит-флаги состояния прибора (см. ниже)DFlags: Byte;// бит-флаги состояния дозатора (см. ниже)DState: Byte;// состояние дозатора (см. ниже)
                                          // бит-флаги состояния платформы (см. ниже)
```

```
end;
```

Поле Туре Dev:

••	
TypeDev_M06A	– M06A, M0601
TypeDev_M06D	– М06Д
TypeDev_M06D6	– М06Д6
TypeDev_M06K	– M06K
TypeDev_M1600	– M1600
TypeDev_M1900	– M1900
TypeDev_M2606	– M2606
TypeDev_Unknown	- Значение не определено

Поле VersionDev:

VersionDev_31X	– 3.1X
VersionDev_32X	– 3.2X
VersionDev_34X	– 3.4X
VersionDev_35X	– 3.5X
VersionDev_37X	– 3.7X
VersionDev_41X	– 4.1X
VersionDev_43X	– 4.3X
VersionDev_49X	– 4.9X
VersionDev_492	- 4.92
VersionDev_50X	– 5.0X
VersionDev_14X	– 1.4X
VersionDev_2X	– 2X
VersionDev Unknow	n– Значение не определено

Поле ErrState	(для приборов	M06A, M060	1):
---------------	---------------	------------	-----

Значение	Комментарий
10	Ошибка записи в EEPROM
20	Вес меньше нижнего предела, заданного параметром "Рс1"
21	Вес больше НПВ + 9*D
22	Ошибка подключения датчика (входной сигнал меньше нижней границы рабочего диапазона АЦП)
23	Ошибка подключения датчика (входной сигнал больше верхней границы рабочего диапазона АЦП)
24	АЦП не функционирует
25	Питание датчика отключено из-за перегрузки по току (возможно короткое замыкание в линии питания датчика)
31	Вычислительная ошибка. Значение брутто/нетто < -31768 Возможно, из-за некорректной калибровки.
32	Вычислительная ошибка. Значение брутто/нетто > 31767 Возможно, из-за некорректной калибровки.
40	Попытка взять за ноль вес < -1% от М
41	Попытка взять за ноль вес > +3% от М
42	Попытка выполнить тарирование или "заморозку" при нестабильных весах
45	Попытка вторично просуммировать уже учтенные замороженные показания
46	Попытка "заморозить" вес < 20 дискрет
47	Попытка "заморозить" без разгружения после предыдущей заморозки. Только при установленном параметре "Pu.8 1"
77	Часы реального времени не установлены (отсутствуют)
78	Часы реального времени не функционируют
100	Нет опроса со стороны компьютера (при установленном параметре "u.St ", не равном 0)
101	Нет чтения и очистки сообщения со стороны компьютера (при установленном параметре "u.Pt ", не равном 0)

Поле ErrState (для приборов МО6Д, МО6Д6, МО6К):

Значение	Комментарий
10	Ошибка записи в EEPROM
20	Вес меньше нижнего предела, заданного параметром "Рс.1"
21	Вес больше НПВ + 9*D
22	Ошибка подключения датчика (входной сигнал меньше нижней или больше верхней границы рабочего диапазона АЦП)
30	Вычислительная ошибка. Значение брутто/нетто < -31768 Возможно, из-за некорректной калибровки.
31	Вычислительная ошибка. Значение брутто/нетто > 31767 Возможно, из-за некорректной калибровки.
40	Попытка взять за ноль вес < -1% от М
41	Попытка взять за ноль вес > +3% от М
42	Попытка выполнить тарирование при нестабильных весах

Поле ErrState (для приборов M1600):

Значение	Комментарий
110	Ошибка записи в EEPROM
120	Сигнал с аналогового входа меньше нижнего предела
121	Сигнал с аналогового входа больше верхнего предела
122	Отключение (обрыв) задания с аналогового входа
125	Отключение (обрыв) связи с М06К
170	Отключение (обрыв) питания
190	Отключение (обрыв) связи с управляющим компьютером

Бит	Название	Комментарий	
0	fClb	прибор в режиме "калибровка"	
1	fClbZero	прибор в режиме "калибровка нуля"	
2	fStable	значения веса стабильны	
3	fNearZero	значения веса в диапазоне –0.5d+0.5d	
4	flsMin20d	значение веса меньше 20d	
5	fUnderLoad	значение веса существенно меньше нуля	
6	fOverLoad	значение веса больше НПВ+9d	
7	fNoLoadCell	ошибка подключения (обрыв, повреждение) тензодатчика	

Поле **Flags0** (для приборов М06А, М0601, М06Д, М06Д6, М06К):

Поле **Flags0** = 0 (для приборов M1600)

Поле Flags1 (для приборов М06А, М0601):

Бит	Название	Комментарий	
0	fHandTare	значение веса тары прибора задано в ручную	
1	fHoldSignal	показания прибора "заморожены"	
2	fHoldPrinted	"замороженные" показания прибора распечатаны на принтере	
3	fStableHold	"замороженные" показания прибора стабильны	
4	fAutoHoldUse	используется "авто-заморозка" показаний прибора	
5	fWaitUnload	ожидается разгрузка весовой платформы	
6	fHoldCounted	"замороженные" показания прибора добавлены к счетчику	
7	fLock485	интерфейс RS485 заблокирован	

Поле **Flags1** (для приборов М06Д, М06Д6):

Бит	Название	Комментарий
0	fBadDosator	прибору задан неверный набор уставок
0	Data	
1	fDMode	прибор в режиме "дозатор"
2	fViewFull	прибор в режиме просмотра полной дозы в режиме
	Portion	"порционного дозирования"
3	fLastPortion	прибор дозирует последнюю дозу в режиме "порционного
		дозирования"
7	fLock485	интерфейс RS485 заблокирован

Поле Flags1 (для приборов M06K):

Бит	Название	Комментарий
0	fBadDosator Data	прибору задан неверный набор уставок
1	fDMode	прибор в режиме "дозатор"
7	fLock485	интерфейс RS485 заблокирован

Поле Flags1 (для приборов M1600):

Бит	Название	Комментарий
0	fIndNormal	прибор в режиме просмотра измеренной производительности

Поле **DFlags** = 0 (для приборов М06А, М0601, М1600)

Бит	Название	Комментарий
DO.0	fMeandr	МЕАНДР
DO.1	fProcess	ЦИКЛ
DO.2	fStable	СТАБИЛЬНО
DO.3	fLimit0	BEC > L.00
DO.4	fLimit1	BEC > L.01
DO.5	fLimit2	BEC > L.02
DO.6	fAnswer	OTBET
DO.7	fError	ОШИБКА

Поле **DFlags** (для приборов М06Д, М06К):

Поле DFlags (для приборов М06Д6):

Бит	Название			Комментарий
	fMoondr	"L.05 OF"	"L.08 OF"	МЕАНДР
			"L.08 Su"	WrkTotal > L8_dOSA
00.0	nvicanui		"L.08 OF"	BEC > L.05
		L.03 DI/IIL	"L.08 Su"	WrkTotal > L8_dOSA
DO.1	fProcess			ЦИКЛ
		"L 06 OF"	"L.08 OF"	СТАБИЛЬНО
	fStable	L.00 OF	"L.08 Su"	WrkTotal > (L8_dOSA – L8_PrE)
00.2	IStable	"L.06 br/nE"	"L.08 OF"	BEC > L.06
			"L.08 Su"	WrkTotal > (L8_dOSA – L8_PrE)
DO.3	fLimit0			BEC > L.00
DO.4	fLimit1			BEC > L.01
DO.5	fLimit2			BEC > L.02
	fAnswer	"L.03 OF"		OTBET
00.0		"L.03 br/nE"		BEC > L.03
	fError	"I 04 OE"	"L.07 OF"	ОШИБКА
		fError		Импульсный выход UNLOAD
00.7		"L 04 br/pE"	"L.07 OF"	BEC > L.04
			"L.07 rA"	Импульсный выход UNLOAD

Поле DState (для приборов M06A, M0601):

- 0 режим отображения брутто
- 1 режим отображения нетто
- 2 режим отображения тара
- 3 режим выключения прибора (только для М0601 версии 4.90 и выше)
- 4 режим удаленного управления (только для М0601 версии 5.00 и выше)

Поле DState (для приборов М06Д, М06Д6, М06К):

- 0 инициализация
- 1 ожидание команды "Старт"
- 2 команда "Старт" отработана
- 3 значение "Уставки-1" достигнуто
- 4 ожидание команды "Стоп"

Поле **DState** (для приборов M1600):

- 0 режим управления с аналогового входа 4-20мА
- 1 режим управления с кнопок прибора
- 2 режим управления от компьютера

2.4.2 Команды, передаваемые в локальной сети на почтовый ящик "DevNetRpc"

Для управления программой, как драйвером по технологии **MailSlot** используются два почтовых ящика (порта). На порт "**DevNetRpc**" подаются управляющие работой программы команды (ASCII строки), начинающиеся с символа @. Если команда распознана, то на порт "**DevNetDrv**" выдается символ **#**, распознанная часть команды и результат ее выполнения.

Команда на порт "DevNetRpc":

@<Тело команды>

Ответ на порт "DevNetDrv":

#<Распознанная часть команды><Результат выполнения>

Символ **E** в <результате выполнения> команды означает невозможность ее выполнения по каким-либо причинам. Символы **?** в <результате выполнения> команды означают синтаксическую ошибку в теле команды. Для некоторых команд <результат выполнения> может отсутствовать.

@PT	 Проверить состояние последовательного порта.
	{1 (порт открыт) 0 (порт закрыт)};<название порта>;
	<скорость обмена>.
@PO[X][Y][A]	– Открыть последовательный порт, где
X – номер) порта (Com_1, …, Com_8),
Ү – скоро	сть обмена (BaudRate_1200, …, BaudRate_57600),
А – включ	ить режим авто-поиска подключенных к сети RS-485 приборов.
@PC	 Закрыть последовательный порт.
@SV {	
Ò	– Скрыть окно DevNet.
1 ่	– Показать окно DevNet.
}	
@DL ́	– Получить список подключенных приборов к сети RS-485
	в формате: <Адрес1><Тип1><Версия1>;<Адрес2> –
	см. выше TypeDev , VersionDev .
@DXX{	
+[YY]	 добавить прибор XX в список подключенных приборов и
	назначить ему табло ҮҮ.
-	– удалить прибор XX из списка подключенных приборов
	вместе с назначенным ему табло.
G {	
Í.	– Получить тип ТуреDev и версию VersionDev прибора XX
	– СМ. ВЫШЕ.
S	– Получить бит-флаги ErrState, Flags0, Flags1, DFlags,
	DState состояния прибора XX – см. выше.
	(кроме приборов М1900).
V	Получить из прибора XX значение переменной
	Для приборов М06А, М0601:
	M06A_Brutto – вес брутто,
	M06A_Netto – вес нетто,
	M06A_Tare – вес тара,
	M06A_Zero – "рабочий" ноль,
	M06A_ErrState – ErrState (см. выше),
	M06A_Flags0 — Flags0 (см. выше),
	M06A_Flags1 – Flags1 (см. выше),
	M06A_DState – DState (см. выше),
	M06A_SumTotal – сумма нетто,
	M06A_SumCounter – счетчик,

M06A_SBrutto	– исхо	дный вес брутто,
M06A_ADC	– код /	4ЦΠ.
Для приборов М06Д,	М06Д	6:
M06D_Brutto	– вес (брутто,
M06D_Netto	– вес н	нетто,
M06D_Tare	– вес т	гара,
M06D Zero	– "раб	очий" ноль,
M06D_ErrState	– ĖrrS	tate (см. выше),
M06D Flags0	– Flag	s0 (см. выше),
M06D Flags1	– Flag	s1 (см. выше),
M06D DFlags	– DFla	i gs (см. выше),
M06D DState	– DSta	ате (см. выше),
M06D Limits	– Limi	ts (см. ниже Таблицы 2. 3).
M06D SumTotal	– счет	чик загрузки/выгрузки (Pro 0).
	обшая	набранная доза (Pro 1).
M06D SumCounter	— номе	ер дозы (Pro 0).
	общий	і счетчик порций (Pro 1)
M06D_WrkTotal	– теки	шая набранная доза (Pro 1)
M06D_WrkCounter	– теку	щий счетчик порций (Pro 1)
M06D_ADC	– коли	
	код /	<u>че</u> н н.
M06K Brutto I	— вес б	ว์ทุงтто
M06K_Detto		нетто
M06K Tare I		rana
MOGK_Taro	_ "nаб	ара, очий" ноль
M06K ErrState	– ErrS	
MOGK_Elags0	– Flan	
MOGK Flagst	– Flag	
MOGK DElage		
MORK DState		
MOGK Limite	- Dola Limi	
MOGK Integral		
MORK_INCEVIAL		
MOGK IntTime		
MOGK_MCChildren	– врем	ки интегрирования,
MOGK_xDensity		
MOGK Lintegral	- MIH.	
MORE ADC	– длин	
NUOK_ADC	— код / 	чцп.
ДЛЯ Присоров M 1600 M1600 ElowDateMaa	/. ourodi	
IN TOUL FIOWRALEINEA	sured	– измеренная
MACOO FlowDateCum		производительность,
WI600_FlowRateCult	ent	- заданная
M1600_ErrState		– ErrState (см. выше),
M1600_Flags1		– Flags1 (см. выше),
M1600_DState		
		– Limits (см. ниже Таолица 5),
M1600_PLC_Labels		 внутренняя переменная,
M1600_PLC_LabelsE	xt	– внутренняя переменная,
M1600_PLC_Ext_Out	puts	– дискретные выходы М1600
		на исполнительные механизмы,
IVI1600_PLC_Ext_Inpl	Jts	– дискретные входы М1600
		с элементов управления,
WI1600_PLC_KC_Out	puts	
M1600_PLC_KC_Inpl	Its	– ИЗ MU6K В M1600
		по шине MS-Bus.

С

Для приборов М2600	6:
M2606_Inputs	– состояние входов,
M2606_PLCNum	 – счетчик изменений состояния
	PLC модуля.
} (значение выдает	ся в формате ASCII строки)
{ – Получить из	з прибора XX значение константы
Для приборов M06A	. M0601:
M06A TypeDev	– ТуреДеу (см. выше).
M06A VersionDev	– VersionDev (см. выше).
M06A MaxRange	– максимальное количество
	весовых диапазонов - 1.
M06A PntPos	– чиспо знаков поспе запятой.
M06A MaxBrutto I	– массив НПВ в формате:
<нпрои с_нпахвлащо г <нпр лиапаз	она1>:<НПВ диапазона2>:
M06A Discret	
<Лискрета ли	
MO6A FEPROM BIO	ckCounter — максимальное
	idMask
MOGD_VersionDov/	
MOCD_MaxBrutta	
	– дискрета.
ДЛЯ ПРИВОРОВ MUGK	
NU6K_TypeDev	
NU6K_VersionDev	– versionDev (см. выше),
	– число знаков после запятои,
MU6K_MaxBrutto	– HLIB,
M06K_Discret	– дискрета,
MU6K_XRatePos	– число знаков после запятои для
	мгн. производительности,
M06K_xDensityPos	– число знаков после запятои для
	мгн. лин. плотности,
M06K_xSpeedPos	 число знаков после запятой для
	мгн. скорости,
M06K_IntegralPos	 число знаков после запятой для
	счетчика-интегратора,
M06K_LIntegralPos	 число знаков после запятой для
	длины ленты,
M06K_MaxRate	– наибольшая производительность,
M06K_MaxDensity	– наибольшая лин. плотность.
Для приборов М160	0:
M1600_TypeDev	– ТуреDev (см. выше),
M1600_VersionDev	– VersionDev (см. выше),
M1600_PntPos	 – число знаков после запятой,
M1600_MaxFlowRate	е – наибольшая заданная
	производительность,
M1600_Discret	– дискрета,
M1600_EEPROM_Bl	ockCounter – максимальное
количество б	поков EEPROM,
M1600_EEPROM_Va	alidMask – бит-флаг контроля
чтения CRC 6	блоков EEPROM,

S

	M1600_EEPROM_CRC – CRC блоков EEPROM,
	в формате: <crc блока1="">;<crc блока2="">;</crc></crc>
	μ ини присоров M2000: M2606 ТуреДеу I — ТуреДеу (см. выше)
	M2606 VersionDev I – VersionDev (cm. Bollie),
	M2606 Params I – значения параметров
	РLС модуля.
	} (значение выдается в формате ASCII строки)
L	– Получить значения уставок Limits
	(см. ниже Таблицы 25) из прибора ХХ
	(только для приборов М06Д, М06Д6, М06К, М1600).
Κ	 Получить код нажатых на приборе XX кнопок
	(только для приборов М1900, М0601 версии 5.00 и выше).
D	 Получить из прибора XX значение
	маски опрашиваемых параметров данных (см. ниже).
	(кроме приборов М1900).
N	– Получить из приоора XX значение
	маски опрашиваемых параметров переменных (см. ниже).
λI	(кроме приооров м 1900).
۲۱ ۲	
žΙ	– Нажать на приборе XX кнопку Ноль .
	(кроме приборов М1900).
z	 Отменить нажатие на приборе XX кнопки Ноль.
	(кроме приборов М1900).
T	– Нажать на приборе XX кнопку Тара.
	(кроме приборов М1900).
t	– Отменить нажатие на приборе XX кнопки Тара.
W	(кроме приооров М1900).
••	
х	(проме присоров и 1900). { — Нажать на приборе XX кнопку
	1 – кнопку Вкл .
	} (только для приборов М06Д, М06Д6, М06К).
S	{ – Нажать на приборе XX кнопку
	0 — кнопку Стоп ,
) (только для приооров моюд, моюдь, моюк, мою).
L	$\{$ – Salincale значения уставок Limits (см. ниже Таблицы 2, 5) в прибор XX
	Limits
M	– Нажать на приборе XX кнопку Режим .
	(кроме приборов М1900).
F	{ – Установить на приборе XX новое значение
	заданной производительности FlowRate.
	(значение задается в формате АЗСЛ строки).
	$\int - V$
•	и инликатор прибора XX
	LedBuf
	(значение задается в формате ASCII строки).
	} (только для приборов М1900, М0601 версии 5.00 и
выше	e).
υ	4 – Установить на приборе XX новое значение

установить на приборе XX новое значение ł

	маски опрашиваемых параметров данных (см. ниже). DataParam
N	$\{ V $ становить на приборе XX новое значение
	(см. ниже)
	VarParam
R	/ – Vстановить/отключить режим листанционного
	управления индикатором прибора XX
	1 – включить режим с ранее установленными
	параметрами.
	2 { — включить режим с заданными
	параметрами.
	SvncTimeout – максимальное время ожидания
	опроса со стороны компьютера до выдачи ошибки
	«Err.100» (160 сек).
	ReturnMode – возврат в весовой режим после
	возникновения ошибки «Err.100» (0 – запрешен.
	1 – разрешен по нажатию кнопки Ноль).
	ErrorMode – Индикация ошибок прибора в
	режиме дистанционного управления индикатором
	(0 – нет, 1 – есть).
	}
	} (только для приборов M0601 версии 5.00 и выше).
i	– Инициализировать прибор XX.

- i O
 - { Состояние выходов Outputs.

Outputs

- } | (только для приборов М2606).
- }, где
- {...} обязательный параметр,
- [...] необязательный параметр,
- ... вариантный параметр,
- **XX** уникальный номер прибора в сети RS-485,
- **YY** уникальный номер табло в сети RS-485, подключаемое к прибору XX.

<u>Примеры:</u>

1. Добавить прибор №1 в список подключенных приборов и назначить ему табло №2.

Команда на порт " DevNetRpc" :	@D01+02
Ответ на порт " DevNetDrv ":	#D01+02

- Получить из прибора №2 значение веса брутто. Команда на порт "DevNetRpc": @D02GV0 Ответ на порт "DevNetDrv": #D02GV028,375
- 3. Получить из прибора №32 значение веса нетто.
 Команда на порт "DevNetRpc": @D32GV1
 Ответ на порт "DevNetDrv": #D?? недопустимый номер прибора
- 4. Нажать на приборе №3 кнопку Тара. Команда на порт "DevNetRpc": @D03ST
 Ответ на порт "DevNetDrv": #@D03STE – невозможно выполнить команду по каким-либо причинам (например, нет стабильности веса).
- Подать в прибор №1 несуществующую команду. Команда на порт "DevNetRpc": @D01GG Ответ на порт "DevNetDrv": #D01G?

2.4.3 Функции, реализованные в сервере автоматизации "DevNet.Drv"

Для управления программой, как драйвером по технологии **OLE Automation** необходимо зарегистрировать сервер автоматизации "**DevNet.Drv**" в реестре операционной системы Windows. Для этого достаточно запустить на исполнение файл **DevNet.exe**, настроить параметры программы и закрыть ее.

Все функции (за исключением TestPort, OpenPort, ClosePort, SetPortDlg, SetParamDlg, SelectDevDlg, GetDevList, GetVersion) имеют обязательный параметр DevNum – номер прибора. При успешном выполнении функции возвращают результат True, иначе – False.

Используемые типы данных перечислены в Таблице 1.

Таблица 1. Типы данных

Разсаl-тип	IDL-тип	Комментарий
Byte	unsigned char	1 byte unsigned integer
Word	unsigned short	2 byte unsigned integer
Smallint	short	2 byte signed integer
DWord	unsigned int	4 byte unsigned integer
WordBool	VARIANT_BOOL	True = -1, False = 0
Double	Double	8-byte real
WideString	BSTR	binary string
OleVariant	VARIANT	Ole Variant

2.4.3.1 Функции, используемые для всех приборов

function **TestPort**(out PortNum, BaudRate: Byte; out AutoConnect: WordBool): WordBool; – Проверить состояние последовательного порта.

– Проверить состояние последовательного порта. Параметры: PortNum – номер последовательного порта (Com1, ..., Com8), BaudRate – скорость обмена (BaudRate_1200, ..., BaudRate_57600), AutoConnect – режим авто-поиска подключенных к сети RS-485 приборов: включен (True), выключен (False).

function **OpenPort**[(PortNum, BaudRate: Byte; AutoConnect: WordBool)]: WordBool;

Открыть последовательный порт.
Параметры:
PortNum – номер последовательного порта (Com_1, ..., Com_8),
BaudRate – скорость обмена (BaudRate_1200, ..., BaudRate_57600),
AutoConnect – режим авто-поиска подключенных к сети RS-485 приборов: включен (True), выключен (False).

function ClosePort: WordBool;

– Закрыть последовательный порт.

function **SetPortDlg**: WordBool;

– Вызвать диалог настройки последовательного порта.

function SetParamDlg: WordBool;

- Вызвать диалог настройки параметров программы DevNet.

function **SelectDevDlg**: WordBool;

– Вызвать диалог выбора списка приборов, подключаемых к сети RS-485.

function GetVersion: WideString;

– Получить строку с версией драйвера.

property Visible: WordBool;

– Показать (True), скрыть (False) окно DevNet.

function GetDevList(out DevList: WideString): WordBool;

– Получить список адресов подключенных к сети RS-485 приборов в формате: <Адрес1><Тип1><Версия1>:<Адрес2>... – см. выше **ТуреDev**, VersionDev.

function ConnectDev(DevNum, SubDevNum: Byte; Connect: WordBool): WordBool;

– Подключить/отключить прибор DevNum к списку приборов,

подключить/отключить дублирующее табло SubDevNum к прибору DevNum. Если дублирующее табло не используется, то SubDevNum = 0. Параметры:

Connect – подключить (True), отключить (False) прибор.

function InitDev(DevNum: Byte): WordBool;

– Инициализировать прибор DevNum.

function **GetTypeDev**(DevNum: Byte; out TypeDev: Byte): WordBool;

– Получить код типа **ТуреDev** прибора DevNum – см. выше.

function **GetVersionDev**(DevNum: Byte; out VersionDev: Byte): WordBool; – Получить код версии **VersionDev** прибора DevNum – см. выше.

function **GetStateDev**(DevNum: Byte; out ErrState, Flags0, Flags1, DFlags, DState: Byte): WordBool;

– Получить бит-флаги состояния прибора DevNum Параметры:

ErrState, Flags0, Flags1, DFlags, DState – см. выше.

function **GetWeight**(DevNum: Byte; TypeWeight: Byte; out Weight: Double; out ErrState, Flags0, Flags1, DFlags, DState: Byte): WordBool;

- Получить значение веса из прибора DevNum.

Параметры:

TypeWeight – тип значения веса:

брутто (M06A_Brutto), нетто (M06A_Netto), тара (M06A_Tare),

"рабочий" ноль (M06A_Zero),

Weight – значение веса,

ErrState, Flags0, Flags1, DFlags, DState – см. выше.

function **GetVariable**(DevNum: Byte; TypeVariable: Byte; out Variable: OleVariant): WordBool;

– Получить значение переменной из прибора DevNum.

Параметры:

TypeVariable – тип значения переменной

(см. выше – параметры команды @DXXGV),

Variable – значение переменной.

function **GetVarByList**(DevNum: Byte; const List: WideString; Param: Byte; out VarList: WideString): WordBool;

- Получить список значений (Param = 0) или имен (Param = 1) переменных

из прибора DevNum. Параметры: List – список типов переменных, разделенных ';' (см. выше – параметры команды @**DXXGV**). VarList – список значений переменных в формате ASCII строки: <Значение переменной1>;<Значение переменной2>... (Param = 0) <Имя переменной1>;<Имя переменной2>... (Param = 1)

function **GetConstant**(DevNum: Byte; TypeConstant: Byte; out Constant: OleVariant): WordBool;

 Получить значение константы из прибора DevNum.
 Параметры:
 ТуреConstant – тип значения константы (см. выше – параметры команды @DXXGC), Constant – значение константы.

function **IsReadyDev**(DevNum: Byte): WordBool; – Проверить, что все параметры прибора DevNum получены и прибор не занят выполнением каких-либо функций.

function **SetToZero**(DevNum: Byte): WordBool; – Нажать на приборе DevNum кнопку **Ноль**.

- function **UndoZero**(DevNum: Byte): WordBool; – Отменить нажатие на приборе DevNum кнопки **Ноль**.
- function **TakeToTare**(DevNum: Byte): WordBool; – Нажать на приборе DevNum кнопку **Тара**.
- function **UndoTare**(DevNum: Byte): WordBool; – Отменить нажатие на приборе DevNum кнопки **Тара**.
- function **SaveWeight**(DevNum: Byte): WordBool; – Нажать на приборе DevNum кнопку **Bec**.
- function **SelectMode**(DevNum: Byte): WordBool; – Нажать на приборе DevNum кнопку **Режим**.
- function LockKeysDev(DevNum: Byte; Lock: WordBool): WordBool;

Заблокировать/Разблокировать кнопки прибора DevNum.
 Параметры:
 Lock – заблокировать (True), разблокировать (False) кнопки прибора.

property **DataParam**[DevNum: Byte]: Byte;

– Получить/установить значение маски опрашиваемых параметров данных из прибора DevNum (см. ниже).

Бит	Название	Комментарий
0	fAdcCode	код АЦП
1	fBrutto	вес брутто
2	fNetto	вес нетто
3	fTare	вес тары
4	fZero	«рабочий» ноль
5	fStateBits	бит-флаги состояния прибора
6	fIndicator	копия индикатора прибора

Поле DataParam (для приборов МО6А, МО6Д, МО6Д6, МО6К):

property VarParam[DevNum: Byte]: Byte;

– Получить/установить значение маски опрашиваемых параметров переменных из прибора DevNum (см. ниже).

Поле VarParam (для приборов M06A):

Бит	Название	Комментарий		
0	fHold	сумма нетто		
1	fCounter	счетчик		
2	fSBrutto	исходный вес брутто		

Поле VarParam (для приборов МО6Д, МО6Д6):

Бит	Название	Комментарий
0	fTotal счетчик загрузки/выгрузки (Pro 0) или	
		оощая наоранная доза (Рто т)
1	fCounter	номер дозы (Pro 0) или общий счетчик порций (Pro 1)
3	fStateBits	бит-флаги состояния прибора
4	fWrkTotal	текущая набранная доза и текущий счетчик порций (Pro 1)

Поле VarParam (для приборов M06K):

Бит	Название	Комментарий		
0	fIntegral	счетчик-интегратор		
1	fRate	мгн. производительность		
2	fFillTime	время интегрирования		
3	fSpeed	мгн. скорость		
4	fDensity	МГН. ЛИН. ПЛОТНОСТЬ		
5	fLIntegral	длина ленты		
6	fStateBits	бит-флаги состояния прибора		

Поле VarParam (для приборов М1600):

Бит	Название	Комментарий		
0	fWState	режим управления прибором		
1	fFlowRate	измеренная производительность		
	Measured			
2	fFlowRate	заданная производительность		
2	Current			
3	fErrState	код ошибки		
4	fPLC_Labels	внутренние переменные PLC		
5	fPLC_EXT_IO	дискретные входы/выходы PLC		
6	fPLC_KC_IO	входы/выходы шины MS-Bus		
7	fStFlags1	бит-флаги состояния прибора		

2.4.3.2 Функции, используемые только для приборов M0601 версии 4.90 и выше

function **CheckMailBox**(DevNum: Byte; out MailType, MailNum, MailTotalParts: Byte): WordBool;

 Проверить наличие сообщения от прибора DevNum.
 Параметры:
 MailType – тип сообщения: перезагрузка прибора (Mail_NewCPU), вес зафиксирован, а коды пользователя не вводились (Mail_HoldCounted), вес не фиксировался, а коды пользователя введены (Mail_UserCodesOnly), вес зафиксирован, и коды пользователя введены (Mail_UserCodesAfterFix),
 MailNum – ключ сообщения, MailTotalParts – количество частей в сообщении.

function **ReadMailBox**(DevNum, MailNum: Byte; ClearAfterRead: WordBool; out UserCode1, UserCode2, UserCode3: Byte; out OrderNum: Integer; out Range: Byte; out Brutto, Netto, Tare: Double; out Flags, ErrState: Byte; out SumTotal: Double; out SumCounter: Integer): WordBool;

Прочитать полученное сообщение от прибора DevNum.
Параметры:
MailNum – ключ сообщения из функции CheckMailBox,
ClearAfterRead – очистить (True), оставить (False) сообщение после прочтения,
UserCode1, UserCode2, UserCode3 – введенные коды пользователя,
OrderNum – порядковый номер ввода (сообщения),
Range – текущий весовой диапазон,
Brutto, Netto, Tare, ErrState – см. выше,
Flags – бит-флаг параметров сообщения (см. ниже),
SumTotal – сумма нетто,
SumCounter – счетчик.

function **ClearMailBox**(DevNum, MailNum: Byte): WordBool;

Очистить сообщение MailNum от прибора DevNum.
 Параметры:
 MailNum – ключ сообщения из функции CheckMailBox.

Поле Flags:

Бит	Название	Комментарий
0	fStableFix	зафиксированы стабильные вес и тара
1	fAutoFix	фиксирование произошло в режиме авто-заморозки,
2	fManualTare	тара была введена пользователем вручную, иначе взвешена по кнопке {ТАРА}
3	fNoUnload	не было разгрузки весов после предыдущей фиксации
4	fNoCodes	коды пользователя не вводились

2.4.3.3 Функции, используемые только для приборов М06Д, М06Д6, М06К

function **TurnDosator**(DevNum: Byte; Turn: WordBool): WordBool;

- Нажать на приборе DevNum кнопку Вкл./Выкл.

Параметры:

Turn – включить (True), выключить (False) режим "дозатор".

2.4.3.4 Функции, используемые только для приборов М06Д, М06Д6, М06К, М1600

function **SwitchDosator**(DevNum: Byte; Switch: WordBool): WordBool;

- Нажать на приборе DevNum кнопку Старт/Стоп.

Параметры:

Switch – включить (True), выключить (False) цикл дозирования в режиме "дозатор".

function SetLimitsDlg(DevNum: Byte): WordBool;

– Нажать на приборе DevNum кнопку **Уставки** и вызвать диалог настройки уставок.

function **SetLimits**(DevNum: Byte; const Limits: WideString): WordBool;

– Записать в прибор DevNum значения уставок Limits (см. Таблицы 2..5).

function **GetLimits**(DevNum: Byte; out Limits: WideString): WordBool;

– Получить из прибора DevNum значения уставок Limits (см. Таблицы 2..5).

2.4.3.5 Функции, используемые только для прибора М06Д6

function **ClearDozaCounter** (DevNum: Byte; StartAfterClear: WordBool): WordBool;

– Обнулить рабочий счетчик (WrkCounter) дозатора Параметры:

DevNum – сетевой адрес прибора

StartAfterClear – если равно «True», то после обнуления включить цикл дозирования в режиме "дозатор".

function **SetNeedToSaveLimits** (DevNum: Byte; DoSave: WordBool): WordBool.

- Функция указывает, следует ли сохранять новую уставку в EEPROM прибора. Флаг сохранения, заданный этой функцией, используется при выполнении функции **SetLimits** и при записи уставки непосредственно из программы DevNet.()

Параметры:

DevNum – сетевой адрес прибора

DoSave – сохранять (True), не сохранять (False).

Таблица 2. Структура таблицы уставок Limits (для приборов М06Д):

Название поля	Размер	Тип	Комментарий
Флаги дозатора	1	Byte	Бит-флаги таблицы уставок (см. ниже)
Уставка-0	2	Word	Значение уставки 0
Уставка-1	2	Word	Значение уставки 1
Уставка-2	2	Word	Значение уставки 2 при работе по алгоритму "Pro 0"
Задержка уставки-0	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 0
Задержка уставки-1	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 1
Задержка уставки-2	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 2
Полная доза	4	DWord	Значение уставки 2 при работе по алгоритму "Pro 1"
Позиция дес. точки	1	Byte	Позиция дес. точки для полной дозы

Таблица 3. Структура таблицы уставок Limits (для приборов М06Д6):

Название поля	Размер	Тип	Комментарий
Флаги дозатора	1	Byte	Бит-флаги таблицы уставок (см. ниже)
Доп. флаги дозатора	1	Byte	Доп. бит-флаги таблицы уставок (см. ниже)
Уставка-0	2	Word	Значение уставки 0
Уставка-1	2	Word	Значение уставки 1
Уставка-2	2	Word	Значение уставки 2 при работе по алгоритму "Pro 0"
Уставка-3	2	Word	Значение уставки 3
Уставка-4	2	Word	Значение уставки 4
Уставка-5	2	Word	Значение уставки 5
Уставка-6	2	Word	Значение уставки 6
Задержка уставки-0	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 0
Задержка уставки-1	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 1
Задержка уставки-2	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 2
Задержка уставки-З	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 3
Задержка уставки-4	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 4
Задержка уставки-5	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 5
Задержка уставки-6	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 6
Полная доза	4	DWord	Значение уставки 2 при работе по алгоритму "Pro 1"
Позиция дес. точки	1	Byte	Позиция дес. точки для полной дозы
Доп. флаги2 дозатора	1	Byte	Доп. бит-флаги2 таблицы уставок (см. ниже)
Уставка-7	4	DWord	Значение уставки 7 (Производительность)
Позиция дес. точки	1	Byte	Позиция дес. точки для уставки 7 (Производительность)
Ед. измерения	1	Byte	Ед. изм. производительности: 0 – кг/сек, 1 – кг/мин, 2 – кг/час, 3 – тонн/сек, 4 – тонн/мин, 5 – тонн/час

Уставка-8	4	DWord	Значение уставки 8 (Суммарная доза)
Позиция дес. точки	1	Byte	Позиция дес. точки для уставки 8 (Суммарная доза)
Уставка-8	4	DWord	Значение уставки 8 (Упреждение)
Позиция дес. точки	1	Byte	Позиция дес. точки для уставки 8 (Упреждение)

Таблица 4. Структура таблицы уставок Limits (для приборов М06К):

Название поля	Размер	Тип	Комментарий
Флаги дозатора	1	Byte	Бит-флаги таблицы уставок (см. ниже)
Уставка-0	2	Word	Значение уставки 0
Уставка-1	4	DWord	Значение уставки 1
Задержка уставки-0	1	Byte	Задержка срабатывания уставки 0
Уставка-2	2	Word	Значение уставки 2

Таблица 5. Структура таблицы уставок Limits (для приборов М1600):

Название поля	Размер	Тип	Комментарий
Коэф. усиления (Ср)	2	Word	Значение коэф. усиления
Коэф. интегральной части (Ci)	2	Word	Значение коэф. интегральной части
Коэф. дифферен- циальной части (Cd)	2	Word	Значение коэф. дифференциальной части
Шаг регулирования (td)	1	Byte	Значение шага регулирования
Задержка началь- ного включения (Pd)	1	Byte	Значение задержки начального включения, в dT
Порог начального включения (PL)	1	Byte	Значение порога начального включения, в % от заданной производительности

Поле Флаги дозатора (для приборов МО6Д, МО6Д6):

Бит	Название	Комментарий
0	fNettoLimit0	Уставка 0 по Нетто (1 - "L.00 nE") или по Брутто (0 - "L.00 br")
1	fUsedLimit0	Уставка 0 используется (1 - "L.00 nE/br") или не используется (0 - "L.00 OF")
2	fNettoLimit1	Уставка 1 по Нетто (1 - "L.01 nE") или по Брутто (0 - "L.01 br")
3	fUsedLimit1	Уставка 1 используется (1 - "L.01 nE/br/rE/Po") или не используется (0 - "L.01 OF")
4	fNettoLimit2	Уставка 2 по Нетто (1 - "L.02 nE") или по Брутто (0 - "L.02 br")
5	fUsedLimit2	Уставка 2 используется (1 - "L.02 nE/br/Fu") или не используется (0 - "L.02 OF")
6	fRelativeLimit1	Уставка 1 в процентах относительно уставки 2 (1 - "L.01 rE"), при этом флаг fNettoLimit1 не используется
7	fPortionMode	Порционный алгоритм (1 - "Pro 1"), при этом флаги fNettoLimit1, fNettoLimit2, fRelativeLimit1 не используются

Поле Доп. флаги дозатора (для приборов М06Д6):

Название	Комментарий
fNettoLimit3	Уставка 3 по Нетто (1 - "L.03 nE") или по Брутто (0 - "L.03 br")
fUsedLimit3	Уставка 3 используется (1 - "L.03 nE/br") или
	не используется (0 - "L.03 OF")
fNettoLimit4	Уставка 4 по Нетто (1 - "L.04 nE") или по Брутто (0 - "L.04 br")
fUsedLimit4	Уставка 4 используется (1 - "L.04 nE/br") или
	не используется (0 - "L.04 OF")
fNettoLimit5	Уставка 5 по Нетто (1 - "L.05 nE") или по Брутто (0 - "L.05 br")
fl loodl imit5	Уставка 5 используется (1 - "L.05 nE/br") или
TUSEULITIIIS	не используется (0 - "L.05 OF")
fNettoLimit6	Уставка 6 по Нетто (1 - "L.06 nE") или по Брутто (0 - "L.06 br")
fUsedLimit6	Уставка 6 используется (1 - "L.06 nE/br") или
	не используется (0 - "L.06 OF")
	Hазвание fNettoLimit3 fUsedLimit3 fNettoLimit4 fUsedLimit4 fNettoLimit5 fUsedLimit5 fNettoLimit6 fUsedLimit6

Поле Доп. флаги2 дозатора (для приборов М06Д6):

Бит	Название	Комментарий
1	fUsedLimit7	Уставка 7 используется (1 - "L.07 rAt") или не используется (0 - "L.07 OF")
3	fUsedLimit8	Уставка 8 используется (1 - "L.08 Su") или не используется (0 - "L.08 OF")

Поле Флаги дозатора (для приборов М06К):

Бит	Название	Комментарий
0	fRateLimit0	Уставка 0 по Производит. (1 - "L.00 rA") или
		по Лин. плотн. (0 - "L.00 dE")
1	fUsedLimit0	Уставка 0 используется (1 - "L.00 rA/dE") или
		не используется (0 - "L.00 OF")
3	fUsedLimit1	Уставка 1 используется (1 - "L.01 On") или
		не используется (0 - "L.01 OF")
5	fUsedLimit2	Уставка 2 используется (1 - "L.02 On") или
		не используется (0 - "L.02 OF")

2.4.3.5 Функции, используемые только для приборов М1600

function **SetFlowRate**(DevNum: Byte; FlowRate: Double): WordBool;

2.4.3.6 Функции, используемые только для приборов М1900

function SetTabloLed(DevNum: Byte; const LedBuf: WideString): WordBool;

- Установить сообщение LedBuf для вывода на индикатор прибора DevNum.
- В настройках программы необходимо установить "Вывод на табло РС".
- function **GetTabloKey**(DevNum: Byte; out KeyPressed: Byte): WordBool; – Получить код KeyPressed нажатых на приборе DevNum кнопок.

2.4.3.7 Функции, используемые только для приборов М2606

function **GetParams**(DevNum: Byte; out Params: WideString): WordBool; – Получить значения параметров прибора DevNum.

function **ReadInputs**(DevNum: Byte; out Inputs: WideString; out PLCNum: Byte): WordBool;

– Прочитать состояния входов Inputs прибора DevNum. Параметры:

PLCNum – счетчик изменений состояния PLC модуля. Циклически изменяет значение от 1 до 255 при каждом изменении состояния PLC модуля.

function WriteOutputs(DevNum: Byte; const Outputs: WideString): WordBool;

– Установить состояния выходов Outputs прибора DevNum.

Установить на приборе DevNum новую заданную производительность FlowRate.

2.4.3.8 Функции, используемые только для приборов M0601 версии 5.00 и выше

function **SetLedMask**(DevNum: Byte; const LedBuf: WideString): WordBool;

– Установить сообщение LedBuf для вывода на индикатор прибора DevNum в режиме дистанционного управления индикатором.

function **SetLedMaskStr**(DevNum: Byte; const LedBuf, BlinkLed, BlinkDiod: WideString): WordBool;

 Установить сообщение LedBuf для вывода на индикатор прибора DevNum в режиме дистанционного управления индикатором.
 Параметры:

LedBuf – строка вида «-t.E.S.t.-» (6 байт без учета символа «.») в формате ASCII для вывода на индикатор,

BlinkLed – строка вида «00100111» (8 байт) в формате ASCII, задает мигание символа в соответствующей позиции индикатора

(0 – горит постоянно, 1 – горит ½ сек. (bit7 = 0) или ¼ сек. (bit7 = 1)),

BlinkDiod – строка вида «01230123» (8 байт) в формате ASCII, задает мигание соответствующих светодиодов

(0 – не горит, 1 – горит ¼ сек., 2 – горит ¾ сек., 3 – горит постоянно).

function **GetTabloKey**(DevNum: Byte; out KeyPressed: Byte): WordBool;

– Получить код KeyPressed нажатых на приборе DevNum кнопок в режиме дистанционного управления индикатором.

function **SetRemoteControlDev**(DevNum[, InputMode, SyncTimeout, ReturnMode, ErrorMode]: Byte): WordBool;

– Установить/отключить режим дистанционного управления индикатором на приборе DevNum.

Параметры:

InputMode – отключить режим (0), включить режим с ранее установленными параметрами (1), включить режим с заданными параметрами (2),

SyncTimeout – максимальное время ожидания опроса со стороны

компьютера до выдачи ошибки «Err.100» (1..60) сек.,

ReturnMode – возврат в весовой режим после возникновения ошибки «Err.100»: запрещен (0), разрешен по нажатию кнопки (НОЛЬ) (1),

ErrorMode – Индикация ошибок прибора в режиме дистанционного управления индикатором:

нет (0), есть(1).

function IsRemoteControlDev(DevNum: Byte): WordBool;

– Проверить, что прибор DevNum находится в режиме дистанционного управления индикатором.

function RemoteControlParam(DevNum: Byte; out InputMode, SyncTimeout,

ReturnMode, ErrorMode: Byte): WordBool;

– Получить параметры (см. выше) режима дистанционного управления индикатором из прибора DevNum.

2.4.3.9 Функции для системы "1С:Предприятие" и языков программирования, не поддерживающих передачу значений по ссылке в параметрах функции

Примечание: функции возвращают запрошенный параметр или Null – при не успешном выполнении.

function GetVariable1C(DevNum, TypeVariable: Byte): OleVariant; – Аналог функции GetVariable. function GetVarByList1C(DevNum: Byte; const List: WideString; Param: Byte): OleVariant; – Аналог функции GetVarByList. function GetConstant1C(DevNum, TypeConstant: Byte): OleVariant; – Аналог функции GetConstant. function CheckMailBox1C(DevNum, TypeParam: Byte): OleVariant; – Аналог функции CheckMailBox. Параметры: ТуреРагат – тип параметра: тип сообщения (Mail_Type) – см. выше (MailType), ключ сообщения (Mail_Num), количество частей в сообщении (Mail TotalParts). function **ReadMailBox1C**(DevNum, MailNum, TypeParam: Byte): OleVariant; – Аналог функции ReadMailBox. Параметры: MailNum – ключ сообщения из функции CheckMailBox1C, ТуреParam – тип параметра: введенные коды пользователя (Mail UserCode1.. Mail UserCode3), порядковый номер сообщения (Mail_OrderNum), текущий весовой диапазон (Mail Range), брутто (Mail_Brutto), нетто (Mail Netto), тара (Mail Tare), бит-флаг параметров сообщения (Mail Flags) – см. выше Flags, код ошибки (Mail ErrState) – см. выше ErrState, сумма нетто (Mail SumTotal), счетчик (Mail_SumCounter).

function GetTabloKey1C(DevNum: Byte): OleVariant;

– Аналог функции GetTabloKey.

function **GetDevList1C**: OleVariant;

– Аналог функции GetDevList.

3 Проверка программы

Для проверки работоспособности программы необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Запустите на выполнение с помощью **Проводника** Windows или любым другим способом файл **Samples\Delphi\ControlScales.exe**. На экране появится окно программы «Контроль весов».
- 2) В группе переключателей <u>Удаленное управление весами по выберите</u> значение **Ole Automation**.
- 3) Несколько раз нажмите кнопку **Драйвер весов**. При этом на экране должно появляться и исчезать окно программы «Сеть приборов».
- 4) В группе переключателей <u>Удаленное управление весами по выберите</u> значение MailSlot.
- 5) В поле **Команда:** введите одну из команд, описанных в разделе 2.2.2, и нажмите клавишу «Enter».
- 6) В поле **Ответ:** появится результат выполнения введенной команды.
- Для завершения работы с программой «Контроль весов» нажмите кнопку Выход.

Проверка работоспособности программы «Сеть весов» может быть так же осуществлена из прикладной программы пользователя с помощью вызова описанных методов. Порядок вызова методов показан в примерах.

Приложение А. Примеры использования программы

В комплект поставки программы входят:

- модули на языке программирования Delphi для использования технологий MailSlot и FileMapping;
- пример Becы.ert, демонстрирующий использование DevNet в качестве драйвера для управления приборами и получения от них данных в 1С: Предприятие по технологии OLE Automation;
- пример **Becы.mdb**, демонстрирующий использование DevNet, как драйвера для управления приборами и получения от них данных в MS Access 2000 по технологии **OLE Automation**;
- пример ControlScales на языке программирования Delphi, демонстрирующий использование DevNet в качестве драйвера для управления приборами и получения от них данных по технологиям MailSlot и OLE Automation;
- программа WeightImitator, имитирующая работу DevNet без подключения приборов к компьютеру. Используется вместо DevNet для отладки приложений пользователя по технологиям MailSlot и FileMapping.

A.1 Пример использования сервера автоматизации "DevNet.Drv" на языке программирования Delphi

proced	lure SomeProcedure;	// Какая-то процедура
var	DevNet: OleVariant;	
begin	DevNet := CreateOleObject('DevNet.Drv');	// Установить связь с сервером // автоматизации "DevNet Dry"
	if not DevNet.SetToZero(1) then	// Нажать на приборе с номером 1 // кнопку Ноль
	ShowMessage('Невозможно устано 'Возможные причины: показания ве 'для работы, нет связи с прибором'	вить ноль на выбранном приборе.'#13#10+ са нестабильны, прибор не выбран'#13#10-);

DevNet := UnAssigned;

// Дальнейшей работы с сервером // автоматизации "DevNet.Drv" не будет

end;

A.2 Пример использования сервера автоматизации "DevNet.Drv" на языке программирования Visual Basic (VBA)

Dim objDevNet				
Private Sub SomeProcedure()	' Какая-то процедура			
Set objDevNet = CreateObject("DevNet.Drv")	Установить связь с серверомавтоматизации "DevNet.Drv"			
If Not objDevNet.SetToZero(1) Then	 Нажать на приборе с номером 1 кнопку Ноль 			
MsgBox ("Невозможно установить но "Возможные причины: показания вес "для работы, нет связи с прибором")	MsgBox ("Невозможно установить ноль на выбранном приборе." + _ "Возможные причины: показания веса нестабильны, прибор не выбран" + _ "для работы, нет связи с прибором")			
End If Set objDevNet = Nothing	' Дальнейшей работы с сервером			

'автоматизации "DevNet.Drv" не будет

A.3 Пример использования сервера автоматизации "DevNet.Drv" на языке программирования "1С: Предприятие"

В **Глобальный модуль** поместить код создания сервера OLE автоматизации. Для этого в секции объявления глобальных переменных необходимо объявить объект.

Перем DevNet Экспорт;

А в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы создать объект:

DevNet = СоздатьОбъект("DevNet.Drv");

Создать новый документ или взять существующий и в его реквизиты шапки добавить параметры "Вес" с типом значения "*Число*". Затем вывести форму этого документа и через меню "Вставить"/"Реквизиты…" разместить на форме окно, куда будет записываться полученный вес. Далее на форме размещается кнопка "Получить вес", вызывается окно свойств для этой кнопки, и на закладке "Дополнительно" в окне "Формула" указывается функция "**ПолучитьВес()**", которая будет выполняться при нажатии кнопки. Осталось только, щелкнув по закладке "Модуль" формы, определить функцию **ПолучитьВес ()**.

Процедура ПолучитьВес(DevNum, TypeWeight) Bec = DevNet.GetVariable1C(DevNum, TypeWeight) КонецПроцедуры.

Приложение Б. Значения используемых констант

// Последовательные порты $No_Com = 0;$ $Com_1 = 1;$ $Com_2 = 2;$ $Com_3 = 3;$ $Com_4 = 4;$ Com 5 = 5;Com 6 = 6;Com 7 = 7; $Com \ 8 = 8;$ // Скорости обмена BaudRate 1200 = 0;BaudRate_2400 = 1; BaudRate_4800 = 2;BaudRate_9600 = 3; $BaudRate_{19200} = 4;$ $BaudRate_{38400} = 5;$ $BaudRate_57600 = 6;$ // Типы приборов TypeDev_M06A = 0; TypeDev_M06D = 1; TypeDev_M06D6 = 2;TypeDev_M06K = 3; TypeDev_M1600 = 4;TypeDev_M1900 = 5;TypeDev_M2606 = 6;TypeDev_Unknown = 255; // Версии приборов VersionDev_31X = 0; VersionDev_32X = 1; VersionDev_34X = 2;VersionDev_35X = 3; VersionDev_37X = 4;VersionDev_41X = 5; VersionDev_43X = 6;VersionDev_49X = 7;VersionDev_492 = 8; VersionDev_50X = 9; VersionDev_14X = 10; VersionDev_2X = 11; VersionDev_Unknown = 255; // Переменные МОбА $M06A_Brutto = 0;$ M06A_Netto = 1; M06A_Tare = 2; M06A_Zero = 3; M06A_ErrState = 4; $M06A_Flags0 = 5;$ MUOA_Flags1 M06A_DState = 6; = 8; M06A_SumTotal = 10; M06A_SumCounter = 11; M06A_SBrutto = 12; M06A_ADC = 255; // Переменные МО6Д, МО6Д6 $M06D_Brutto = 0;$ M06D_Netto = 1;

= 2; M06D Tare M06D Zero = 3; M06D ErrState = 4; M06D_Flags0 = 5; M06D_Flags1 = 6; M06D_Flags1 = 6; M06D_DFlags = 7; M06D_DState = 8; M06D_Limits = 9; M06D_SumTotal = 10; M06D_SumCounter = 11; M06D WrkTotal = 12; M06D WrkCounter = 13; M06D_CtrlWeight = 14; M06D_ADC = 255; // Переменные МО6К $M06K_Brutto = 0;$ M06K_Netto = 1; M06K_Tare = 2; M06K_Tare = 3; M06K ErrState = 4; M06K_Elistate M06K_Flags0 M06K_Flags1 M06K_DFlags M06K_DState M06K_Limits = 5; = 6; = 7; = 8; = 9; M06K_Integral = 10; M06K_xRate = 11; M06K xRateTarget= 12; M06K_IntTime = 13; M06K_xSpeed = 14; M06K_xDensity = 15; M06K_LIntegral = 16; = 255; M06K_ADC // Переменные М1600 M1600 FlowRateMeasured = 0; M1600_FlowRateCurrent = 1; M1600_ErrState = 4; M1600_Flags1 = 6; M1600_DState = 8; M1600_Limits M1600_Limits = 9; M1600_PLC_Labels = 10; M1600_PLC_LabelsExt = 11; M1600_PLC_Ext = 11; M1600_PLC_Ext_Outputs = 12; M1600_PLC_Ext_Inputs = 13; M1600_PLC_KC_Outputs = 14; M1600_PLC_KC_Inputs = 15; // Переменные М2606 M2606_Inputs = 0; $M2606_PLCNum = 1;$ // Константы МОбА $M06A_TypeDev = 0;$ M06A VersionDev = 1; M06A MaxRange = 2iM06A PntPos = 3iM06A MaxBrutto = 4;M06A MaxBrutto0 = 4;M06A MaxBrutto1 = M06A MaxBrutto0 + 1; M06A_MaxBrutto2 = M06A_MaxBrutto0 + 2; M06A_Discret = 7; M06A_Discret0 = 7;

M06A Discret1 = M06A Discret0 + 1; M06A Discret2 = M06A Discret0 + 2; M06A EEPROM BlockCounter = 10; M06A_EEPROM_ValidMask = 11; = 12; = 12; = M06A_EEPROM_CRC0 + 1; M06A EEPROM CRC M06A EEPROM CRC0 M06A_EEPROM_CRC1 = M06A_EEPROM_CRC0 + 2; M06A_EEPROM_CRC2 = M06A_EEPROM_CRC0 + 2; = M06A_EEPROM_CRC0 + 3; = M06A_EEPROM_CRC0 + 4; = M06A_EEPROM_CRC0 + 5; = M06A_EEPROM_CRC0 + 6; = M06A_EEPROM_CRC0 + 7; M06A_EEPROM_CRC3 M06A_EEPROM_CRC4 M06A_EEPROM_CRC5 M06A_EEPROM_CRC6 M06A_EEPROM_CRC7 // Константы МО6Д, МО6Д6 M06D_TypeDev = 0; M06D_VersionDev = 1; = 3; M06D_PntPos M06D_MaxBrutto = 4; M06D_Discret = 7; // Константы МОбК M06K_TypeDev = 0; M06K_VersionDev = 1; = 3; M06K_PntPos M06K_Fuctor = 4; M06K_MaxBrutto = 4; Discret = 7; M06K_Discret M06K_xRatePos = 10; M06K_xDensityPos = 11; M06K_xSpeedPos = 12; M06K_IntegralPos = 13; M06K_LIntegralPos = 14; MO6K_MaxRate = 15; M06K_MaxDensity = 16; // Константы М1600 M1600_TypeDev = 0; M1600_VersionDev = 1; M1600_PntPos = 3; M1600_MaxFlowRate = 4; M1600_Discret = 7; M1600_EEPROM_BlockCounter = 10; M1600_EEPROM_ValidMask = 11;

 M1600_EEPROM_ValidMask
 = 11;

 M1600_EEPROM_CRC
 = 12;

 M1600_EEPROM_CRC1
 = M1600_EEPROM_CRC0 + 1;

 M1600_EEPROM_CRC2
 = M1600_EEPROM_CRC0 + 2;

 M1600_EEPROM_CRC3
 = M1600_EEPROM_CRC0 + 3;

 M1600_EEPROM_CRC4
 = M1600_EEPROM_CRC0 + 4;

 M1600_EEPROM_CRC5
 = M1600_EEPROM_CRC0 + 5;

 M1600_EEPROM_CRC6
 = M1600_EEPROM_CRC0 + 6;

 M1600_EEPROM_CRC7
 = M1600_EEPROM_CRC0 + 7;

 M1600_EEPROM_CRC7 = M1600_EEPROM_CRC0 + 7; // Константы М2606 M2606_TypeDev = 0; M2606 VersionDev = 1; M2606 Params = 2; // Константы системы сообщений Mail_Type = 0; Mail_Num = 1; Mail_TotalParts = 2; Mail_NewCPU = 1;

```
// Только для прибора M0601
Mail_HoldCounted = 10;
Mail_UserCodesOnly = 11;
Mail_UserCodesAfterFix = 12;
Mail_UserCode1 = 0;
Mail_UserCode2 = 1;
Mail_UserCode3 = 2;
Mail_OrderNum = 3;
Mail_CorderNum = 3;
Mail_Range = 4;
Mail_Brutto = 5;
Mail_Brutto = 5;
Mail_Brutto = 6;
Mail_Tare = 7;
Mail_Flags = 8;
Mail_Flags = 8;
Mail_ErrState = 9;
Mail_SumTotal = 10;
Mail_SumCounter = 11;
Mail_RTC = 12;
No_RTC = 255;
```